

UPDATE Diagnostische Software 1.0.10.0

DOWNLOAD de laatste software

<http://fireangel.eu/st-630/>

Bij retouren of onderhoudswerkzaamheden aan een WI-Safe2 netwerk.

Batchcode van W2-module beginnend met **11/12/13/14/15**: de gehele melder is defect.

Vervang gehele melder (melder + W2-Module), op de melder zit 5 jaar garantie.

Re-organiseer het netwerk met de WTSL of leer het hele netwerk uit en bouw het op weer op.

-1- Batchcode van W2-module beginnend met **16/17/18/19** het volgende moet worden gedaan.

- Identificeer het apparaat dat een storing heeft.
- Leer de W2-module uit en **haal deze uit het apparaat**.
- Cruciaal om de W2-module eerst uit te leren, voordat deze uit de rookmelder wordt gehaald.
- Gebruik de diagnosekabel LEAD 630 met de nieuwste software 1.0.10.0,
- Controleer de gegevens:
- Diagnose vertoont een storing aan de rookmelder en **niet** aan de RM-module
- Vervang de rookmelder, de W2-module kun je weer gebruiken
- Let op: alleen de W2 MODULE met een batchnummer die begint met 16/17/18/19) kun je weer gebruiken in een nieuwe melder

-2- Diagnose vertoont een storing aan zowel rookalarm als ook de RM-module:

- Vervang zowel de rook- als W2-module

-3- Diagnose vertoont een storing in RM-module (Radio module board , Radio module battery)

- geen andere fout met rookmelder
- gebruikt de diagnosesoftware 1.0.10.0 om de storing te verhelpen en de rookmelder opnieuw te gebruiken "CLEAR RM Fault" en vervolgens "Download"
- (batchnummer van de melder is niet relevant) met een nieuwe W2-module.

Let op:

ALTIJD: Na wijzigingen in het netwerk:

Re-organiseer het netwerk met de WTSL **of** leer het hele netwerk uit en bouw het weer op.